

Software protection (Sego)

The machine is equipped with software protection; the software monitors all the input and output of the machine throughout the whole process. If situations occur that are not allowed, the software intervenes. As a result, the machine switches off and an error message appears on the display.

The error message can be reset by turning the machine off and on. If the error message keeps coming back, further investigation need to be done to solve the problem. To solve the problem, it should be noted that error messages may have different causes. This means that the cause of the problem can be a defective component. But, it can also be caused by the location (where the machine is situated).

For possible solutions to these error messages, see the error list below.

Coffee and instant system

00000 Communication error bus system:

- Occurs when the bus systems circuit is interrupted.

00001 Canister motor runs insufficiently:

- No rotation of the canister motor detected by the software

00101 Mixer motor runs insufficiently:

- No rotation of the mixer motor detected by the software

00201 Low pressure pump runs insufficiently:

- Light sensor receives not enough pulses for too long a time.

00401 Grinder runs insufficiently:

- The software has not received pulses from the hall sensor for too long a time

00402 Grinder is incorrectly controlled

- If a semiconductor on the mainboard gets defect the grinder runs unjustified.

02001 Filling process takes too long:

- If the water inlet valve was open for 20 seconds in succession and the float did not rise.

02002 Fill up 3 times without selection:

- Occurs when the magnetic inlet valve is opened 3 times within a short period and no drink has been selected, this indicates that there is a leak in the water system.

02101 Break temperature sensor boiler:

- Occurs when an NTC measures a resistance that is higher than normal.

02102 Short-circuit temperature sensor boiler:

- Occurs when an NTC measures a resistance that is lower than normal.

02201 No pulse detection water selector sensor:

- Light sensor receives not enough pulses for too long a time.

02202 Water selector in wrong position:

- The hot water selector cannot find its zero position.

04301 Rotation brewer does not move:

- The espresso brewer mechanism is not reaching the desired position.

04401 Water meter gives no pulses:

- Pulses from the flow meter have not been measured for too long a time or when both high pressure pumps do not work.

10001 General I/O error:

- The I/O module is reporting an error.

Softwarebeveiliging (Sego)

Afhankelijk van het type apparaat is de machine voorzien van een aantal softwarebeveiligingen.

De software kijkt gedurende het hele proces naar alle in- en uitgangen van de machine. Indien er situaties ontstaan die niet kunnen of mogen wordt er ingegrepen. Dit ingrijpen resulteert meestal in het afschakelen van de machine en een error-melding in het touchscreen.

Een error-melding kan gereset worden door de machine uit en aan te zetten. Mocht de error-melding terug blijven komen dan moet er nader onderzoek gedaan worden om de oorzaak te achterhalen en op te lossen.

Voor het oplossen van een error-melding moet rekening gehouden worden dat errormeldingen verschillende oorzaken kunnen hebben, dit betekent dat de oorzaak, een defect onderdeel kan zijn maar ook dat het aan de locatie kan liggen waar de machine staat.

Hieronder een omschrijving van de verschillende error-meldingen.

Koffie- en instant-system

00000 Communicatiefout bussysteem:

- Treedt op indien de kringloop van het bussysteem onderbroken is.

00001 Canistermotor draait onvoldoende:

- Geen rotatie van de canistermotor waargenomen door de software

00101 Mixermotor draait onvoldoende:

- Geen rotatie van de mixermotor waargenomen door de software

00201 Lagedruk pomp draait onvoldoende:

- Lichtsensor ontvangt te lang te weinig pulsen.

00401 Grinder draait onvoldoende:

- De software heeft gedurende een te lange periode geen impulsen van de Hall-sensor ontvangen

00402 Grinder wordt onterecht aangestuurd:

- Als een halfgeleider op het mainboard defect raakt wordt de grinder onterecht aangestuurd.

02001 Vulproces duurt te lang:

- Treedt op indien het waterinlaatventiel 20 seconden achtereen open is geweest en de vlotter daarbij niet hoog is geweest.

02002 3 maal bijvullen zonder selectie:

- Treedt op als het inlaatventiel 3 maal in korte periode ingeschakeld wordt zonder dat er een drank isgeselecteerd, dit duidt op lekkage in het watersysteem.

02101 Breuk temperatuursensor boiler:

- Treedt op als op een NTC een weerstand wordt gemeten die hoger is dan reëel.

02102 Kortsluiting temperatuursensor boiler:

- Treedt op als op een NTC een weerstand wordt gemeten die lager is dan reëel.

02201 Sensor waterselector meet geen pulsen:

- Lichtsensor ontvangt te lang te weinig pulsen.

02202 Waterselector in verkeerde positie:

- De waterselector kan zijn nul-positie niet vinden.

04301 Rotatiebrewer beweegt niet:

- Het mechaniek van de espresso-brewer bereikt de gewenste positie niet.

04401 Waterteller geeft geen pulsen af:

- Er worden te lang geen pulsen gemeten van de waterteller of wanneer beide hogedrukpompen niet werken.

10001 Algemene I/O-fout:

- De I/O-module meldt een fout.

Softwareschutz (Sego)

Je nach Maschinentyp sind eine Reihe von Softwareschutzvorrichtungen vorhanden.

Die Software überwacht während des gesamten Vorgangs alle Maschinenein- und -ausgänge. Die Software greift ein, wenn eine Situation auftritt, die nicht auftreten sollte. Dieser Eingriff besteht normalerweise im Abschalten der Maschine und der Anzeige einer Fehlermeldung. Eine Fehlermeldung kann durch eine Reihe von Störungen verursacht werden.

Die Fehlermeldung kann durch das Aus- und wieder Einschalten des Gerätes zurück gesetzt werden. Wenn die Fehlermeldung wiederkehrt sind weitere Untersuchungen nötig um das Problem zu lösen. Um das Problem zu lösen, sollte Bedacht werden, das Fehlermeldungen verschiedenste Ursachen haben können. Das bedeutet, dass die Ursache des Problems an einem defekten Bauteil -oder auch am Standort des Gerätes liegen kann.

Nachfolgend eine Beschreibung der verschiedenen Fehlermeldungen.

DE

Kaffee- und Instant-System

00000 Kommunikationsfehler Bus-System:

- Tritt auf, wenn der Stromkreis des Bussystems unterbrochen wurde.

00001 Produktbehältermotor läuft mangelhaft:

- Keine Drehung des Produktbehältermotor von der Software erkannt.

00101 Mischermotor läuft mangelhaft:

- Keine Drehung des Mischermotors durch die Software erkannt.

00201 Niederdruckpumpe läuft mangelhaft:

- Der Lichtsensor empfängt zu lange zu wenig Impulse.

00401 Mahlwerk läuft mangelhaft:

- Die Software hat über einen zu langen Zeitraum keine Impulse vom Hall-Sensor erhalten.

00402 Mahlwerk falsch gesteuert:

- Im Falle eines defekten Halbleiters auf der Hauptleiterplatte läuft die Mühle unberechtigterweise.

02001 Füllvorgang dauert zu lange:

- Wenn der Hahn 20 Sekunden in Folge geöffnet war, aber der Schwimmer nicht gestiegen ist.

02002 3-maliges Füllen ohne Wahl:

- Tritt auf, wenn das Einaßventil sich in kurzer Zeit 3- mal einschaltet, ohne dass eine Anwahl getroffen wurde. Dies deutet auf eine Leckage im Wassersystem hin.

02101 Beschädigter Boiler-Temperatursensor:

- Tritt auf, wenn ein NTC einen Widerstand hat, der höher als normal ist.

02102 Kurzschluss im Boiler-Temperatursensor:

- Tritt auf, wenn ein NTC einen Widerstand hat, der niedriger als normal ist.

02201 Wasserwähler-Sensor misst keine Impulse:

- Der Lichtsensor empfängt zu lange zu wenig Impulse.

02202 Wasserwähler in der falschen Position:

- Der Heißwasserwähler kann seine Null-Position nicht finden.

04301 Keine Rotation Brüher:

- Der Espresso-Brühwerksmechanismus erreicht nicht die gewünschte Position.

04401 Wasserzähler liefert keine Impulse:

- Die Impulse vom Durchflussmessgerät wurden zu lange nicht gemessendies oder wenn beide Hochdruckpumpen nicht arbeiten.

10001 Allgemeiner I/O-Fehler:

- Das I/O-Modul meldet einen Fehler.

Protection logicielle (Sego)

En fonction du type de machine, elle dispose de différentes protections logicielles.

Le logiciel assure le suivi de toutes les entrées et sorties de la machine durant l'ensemble du processus. Le logiciel intervient en cas de situation imprévue. Cette intervention correspond habituellement à un arrêt de la machine et à l'affichage d'un message d'erreur. Un message d'erreur peut être généré par différentes pannes.

Le message d'erreur peut être réinitialisé en éteignant puis en rallumant la machine. Si le message persiste, d'autres investigations doivent être faites. Les messages d'erreur peuvent avoir différentes causes. Ils peuvent être dûs à un composant défectueux, mais également au lieu (auquel la machine se trouve)..

Voici une description des différents messages d'erreur.

Système de café et de produits instantanés

00000 Erreur communication système bus :

- Lorsque le circuit du système de bus est interrompu.

00001 Fonctionn. insuff.moteur bac produit :

- Aucune rotation du moteur du bac produit détectée par le logiciel.

00101 Fonctionn. insuff.moteur mélangeur :

- Aucune rotation du moteur du mélangeur détectée par le logiciel.

00201 Fonctionn. insuff. pompe bas press :

- Le capteur de lumière reçoit trop peu d'impulsions pendant trop longtemps.

00401 Fonctionn. insuff. moulin :

- Le logiciel n'a pas reçu d'impulsions du capteur Hall depuis trop longtemps.

00402 Fonctionnement du moulin incorrecte :

- Si un semi-conducteur est en défaut, le moulin ne fonctionne pas correctement.

02001 Process de remplissage trop long :

- Si le robinet est ouvert pendant 20 secondes successives alors que le flotteur ne monte pas.

02002 3 Remplissages sans sélection :

- Si la vanne d'admission d'eau est ouverte pendant 20 secondes successives alors que le flotteur ne monte pas.

02101 Panne du capteur de temp. chaudière :

- Si un CTN mesure une résistance supérieure à la normale.

02102 Court-circ. capteur de temp. chaudière :

- Si un CTN mesure une résistance inférieure à la normale.

02201 Capt. sélect. eau mesure zéro impuls :

- Le capteur de lumière reçoit trop peu d'impulsions pendant trop longtemps.

02202 Sélecteur eau en mauvaise position :

- Le sélecteur d'eau chaude ne trouve pas sa position zéro.

04301 Aucun mouvement du groupe rotatif :

- Le mécanisme du brasseur d'expresso n'atteint pas la position désirée.

04401 Zéro impulsion compteur eau :

- Les impulsions du débitmètre n'ont pas été mesurées pendant trop longtemps ou lorsque les deux pompes à haute pression ne fonctionnent pas.

10001 Erreur E/S générale :

- Le module E/S déclare une erreur.

Programvaruskydd (Sego)

Beroende på typ av maskin, kommer den att ha ett antal programvaruskydd.

Programvaran övervakar alla maskinens in- och utgångar under hela processen. Programvaran ingriper när en situation uppstår som inte borde. Detta ingrepp består vanligen av att maskinen stängs av och att ett felmeddelande visas. Ett felmeddelande kan orsakas av ett antal fel.

Felmeddelandet kan återställas genom att starta om maskinen. Om felmeddelandet kvarstår så måste ytterligare felsökning göras för att åtgärda problemet. För att åtgärda problemet bör det noteras att felmeddelanden kan ha olika orsaker. Detta innebär att orsaken till problemet kan vara en defekt komponent. Men det kan också orsakas av yttre omgivningar (där maskinen står).

Nedan är en beskrivning av de olika felmeddelanden.

Kaffe och instantprodukter system

00000 *Kommunikationsfel bussystem:*

- Inträffar när bussystemets krets bryts.

00001 *Ingrediensmotorn går:*

- Ingen rotation av ingrediensmotorn upptäcks av programvaran.

00101 *Mixermotorn drivs otillräckligt:*

- Ingen rotation av mixermotorn upptäcks av programvaran.

00201 *Lågtryckspumpen drivs otillräckligt:*

- Ljussensorn tar emot alltför få pulser under alltför lång tid.

00401 *Kvarnen drivs otillräckligt:*

- Programvaran har inte tagit emot impulser från hallsensorn på för lång tid.

00402 *Kvarnen går utan anledning:*

- Om en halvledare på moderkortet blir defekt går kvarnen även om inget val har gjorts.

02001 *Fyllningsprocessen tar för lång tid:*

- Om kranen har varit öppen under 20 sekunder i följd och flottören inte har stigit.

02002 *Fyll 3 gånger utan val:*

- Inträffar när vatteninsugningsventilen är öppen i 20 sekunder i följd utan att flottören stiger.

02101 *Sensor för temperaturbrytning panna:*

- Inträffar när en NTC mäter ett motstånd som är högre än normalt.

02102 *Sensor för kortslutningstemperatur panna:*

- Inträffar när en NTC mäter en resistans som är lägre än normalt.

02201 *Sensor wat.select. mäter ingen puls:*

- Ljussensorn tar emot alltför få pulser under alltför lång tid.

02202 *Vattenväljare i fel position:*

- Varmvatten väljaren kan inte hitta sitt nolläge.

04301 *Rotation bryggeriet rör sig inte:*

- Espressobryggarens mekanism når inte den önskade positionen.

04401 *Vattenmätaren ger ingen puls:*

- Pulser från flödesmätaren har inte mätts under alltför lång tid, eller när båda högtryckspumparna inte fungerar.

10001 *Allmänt I/O fel:*

- I/O-modulen rapporterar ett fel.

Programvarebeskyttelse (Sego)

Avhengig av hvilken type maskin du bruker, vil den ha en rekke programvarebeskyttelser. Programvaren overvåker alle maskinens innganger og utganger under hele prosessen. Programvaren griper inn når en situasjon oppstår som ikke burde oppstå. Denne inngripen består som regel av å slå av maskinen og vise en feilmelding. En feilmelding kan skyldes en rekke feil.

Feilmeldingen kan fjernes ved å slå maskinen av og på. Hvis feilmeldingen fortsatt vises, må det utføres ytterligere undersøkelser for å løse problemet. For å løse problemet er det viktig å merke seg at feilmeldinger kan ha forskjellige årsaker. Årsaken til problemet kan være en defekt komponent, men det kan også skyldes hvor maskinen er plassert.

Her er en beskrivelse av de forskjellige feilmeldingene.

Kaffe og instant system

00000 Kommunikasjonsfeil i bussystem:

- Oppstår når bussystemets kretskort avbrytes.

00001 Ingrediensmotoren går ikke tilstrekkelig:

- Ingen rotasjon av ingrediensmotoren oppdaget av programvaren.

00101 Miksermotoren går ikke tilstrekkelig:

- Ingen rotasjon av miksermotoren oppdaget av programvaren.

00201 Lavtrykkspumpen går ikke tilstrekkelig:

- Lyssensoren mottar for få pulser i en for kort periode.

00401 Kvernen går ikke tilstrekkelig:

- Programvaren har ikke mottatt noen pulser fra Hall-sensoren for lenge.

00402 Kvern går uavbrutt:

- Komponent for drift av kvern på hovedkort er defekt.

02001 Fylleprosessen tar for lang tid:

- Dersom kranen var åpen i 20 sekunder på rad uten at strømmen steg.

02002 Fyll opp 3 ganger uten valg:

- Oppstår når innsugingsventilen er åpen i 20 sekunder på rad uten at strømmen steg.

02101 Sensor for temperatur i boiler:

- Oppstår når en NTC –målinger viser en mostand som er høyere enn normalt.

02102 Sensor for kortslutning i boiler:

- Oppstår når en NTC –målinger viser en mostand som er lavere enn normalt.

02201 Sensor vann.velg. måler:

- Lyssensoren mottar for få pulser i en for kort periode.

02202 Vannvelger i feil stilling:

- Varmtvannsvelgeren nner ikke nullstillingen.

04301 Rotasjons brygger beveger seg ikke:

- Bryggerens espressomekanisme når ikke ønsket posisjon.

04401 Vannmåleren gir ingen pulser:

- Det har gått for lang tid siden sist strømningsmåleren ble målt, eller når begge høytrykkspumper ikke fungerer.

10001 Generell I/O –feil:

- I/O-modulen rapporterer en feil.

Zabezpieczenie programowe (Sego)

W zależności od rodzaju maszyny zamontowanych jest kilka zabezpieczeń programowych.

Oprogramowanie odpowiada za wszystkie elementy wejściowe i wyjściowe urządzenia. Oprogramowanie podejmuje działanie w momencie, gdy pojawia się niepożądana sytuacja. Działanie polega z reguły na wyłączeniu urządzenia i wyswie tleniu komunikatu o błędzie. Komunikat o błędzie może informować o wielu awariach.

Komunikat o błędzie można zresetować, wyłączając i włączając urządzenie. Jeśli komunikat o błędzie wciąż powraca, należy przeprowadzić dalsze badania. Aby rozwiązać problem, należy brać pod uwagę, że komunikaty o błędach mogą mieć różne przyczyny. Oznacza to, że problem może być związany z wadliwym komponentem, ale może też być spowodowany przez lokalizację/miejsce (gdzie znajduje się maszyna).

Poniżej opisane są komunikaty o błędach.

Kawa i system instant

00000 Błąd komunikacji z magistralą:

- Pojawia się, gdy obwód systemu magistrali zostanie przerwany.

00001 Nieprawidłowa praca silnika pojemnika:

- Oprogramowanie nie wykrywa obrotów silnika pojemnika.

00101 Nieprawidłowa praca silnika mieszadła:

- Oprogramowanie nie wykrywa obrotów silnika mieszadła.

00201 Nieprawidłowa praca pompy niskiego ciśnienia:

- Czujnik światła nie otrzymuje wystarczającej liczby impulsów w ciągu określonego czasu.

00401 Nieprawidłowa praca młynka:

- Oprogramowanie zbyt długo nie otrzymywało żadnych impulsów z czujników Halla.

00402 Młynek pracuje bez uzasadnienia

- Jeśli półprzewodnik na płycie głównej jest uszkodzony, młynek pracuje bez uzasadnienia

02001 Proces napełniania trwa zbyt długo:

- Zawór był stale otwarty przez 20 sekund, a pływak nie zmienił położenia.

02002 Napełnianie 3-krotne bez naciskania ikony napoju

- Zawór podawania wody do ekspresu otwarty, a pływak w zbiorniku nie zmienia położenia

02101 Awaria czujnika temperatury podgrzewacza wody:

- Termistor o ujemnym współczynniku temperaturowym wskazuje rezystancję powyżej normy.

02102 Zwarcie czujnika temperatury:

- Termistor o ujemnym współczynniku temperaturowym wskazuje rezystancję poniżej normy.

02201 Czujnik selektora wody nie mierzy pulsów:

- Czujnik światła nie otrzymuje wystarczającej liczby impulsów w ciągu określonego czasu.

02202 Dzielnik wody w błędnym położeniu:

- Przelicznik gorącej wody nie może odnaleźć pozycji zerowej.

04301 Zaparzacz obrotowy nie porusza się:

- Mechanizm zaparzacza espresso nie osiąga danej pozycji.

04401 Miernik wody nie generuje impulsów:

- Przez długi czas nie zmierzono impulsów z przepływomierza lub gdy obie pompy wysokociśnieniowe nie działają.

10001 Ogólny Błąd WE/WY:

- Moduł WE/WY informuje o błędzie.

Protezione del software (Sego)

La macchina è equipaggiata con una protezione software; il software controlla tutti gli ingressi e le uscite durante l'intero processo. Se si verificano condizioni non permesse, il software interviene. Come risultato, la macchina viene disattivata e compare un messaggio di errore sul display.

Il messaggio di errore può essere resettato spegnendo e riaccendendo la macchina. Se il messaggio di errore torna a presentarsi, è necessario effettuare ulteriori verifiche per risolvere il problema. Per individuare il problema, occorre considerare che il messaggio di errore può avere differenti cause. Ciò significa che la causa del problema può essere un componente difettoso, ma anche ad esempio la modalità di installazione.

Per le possibili soluzioni in caso di comparsa di messaggi di errore, vedere la seguente lista.

Sistema caffè e istantaneo

00000 Errore di comunicazione sul bus:

- Compare quando c'è un'interruzione nel circuito bus.

00001 Il motore dei contenitori non raggiunge i giri sufficienti:

- Il software non ha rilevato una rotazione del motore dei contenitori.

00101 Il motore del mixer non raggiunge i giri sufficienti:

- Il software non ha rilevato una rotazione del motore del mixer.

00201 La pompa a bassa pressione non raggiunge i giri sufficienti:

- Il sensore ottico di rotazione non riceve impulsi per un tempo prolungato.

00401 Macinacaffè bloccato:

- Il software non riceve impulsi dal sensore Hall per un tempo prolungato.

00402 Macinacaffè è controllata in modo non corretto:

- In caso di guasto di un semiconduttore sulla scheda madre, il macinacaffè si attiva ingiustificatamente.

02001 Il processo di riempimento richiede troppo tempo:

- Compare quando l'elettrovalvola di ingresso acqua è aperta per 20 secondi consecutivi senza che il galleggiante salga.

02002 Fino a 3 riempimenti senza selezione:

- Compare quando l'elettrovalvola di ingresso acqua viene attivata 3 volte in un breve periodo di tempo senza che siano state selezionate bevande; questo indica che c'è una perdita nel circuito idraulico.

02101 Sensore di temperatura della caldaia guastato:

- Compare quando il sensore NTC misura una resistenza molto più alta del normale.

02102 Sensore di temperatura della caldaia in cortocircuito:

- Compare quando il sensore NTC misura una resistenza molto più bassa del normale.

02201 Il sensore selettore acqua non rileva impulsi:

- Il sensore ottico non riceve sufficienti impulsi per un periodo prolungato.

02202 Selettore dell'acqua in posizione sbagliata:

- Il selettore dell'acqua non riesce a raggiungere la posizione di riferimento.

04301 Il miscelatore non si muove:

- Il meccanismo del gruppo di infusione non raggiunge la posizione desiderata.

04401 Il contatore dell'acqua non emette impulsi:

- Non sono stati ricevuti impulsi dal misuratore di flusso per un tempo prolungato o quando entrambe le pompe ad alta pressione non funzionano.

10001 Errore di I/O generale:

- Il modulo Ingressi/Uscite registra un errore.

La protección del software (Sego)

La máquina está equipada con protección de software; el software supervisa toda la entrada y salida de la máquina durante todo el proceso. Si ocurren situaciones que no están permitidas, el software interviene. Como resultado, la máquina se apaga y aparece un mensaje de error en la pantalla.

El mensaje de error se puede restablecer apagando y encendiendo la máquina. Si el mensaje de error sigue regresando, se debe averiguar qué hacer para resolver el problema. Para resolver el problema, debe tenerse en cuenta que los mensajes de error pueden tener diferentes causas. Esto significa que la causa del problema puede ser un componente defectuoso. Pero también puede ser causados por la ubicación (donde se encuentra la máquina).

Para obtener posibles soluciones a estos mensajes de error, consulte la lista de errores a continuación.

Sistema de café e instantáneo

00000 Error de comunicación en el sistema BUS:

- Se produce cuando se interrumpe el circuito del sistema BUS.

00001 El motor del contenedor funciona insuficientemente:

- El software no ha detectado una rotación del motor del contenedor.

00101 El motor del mezclador funciona insuficientemente:

- El software no ha detectado una rotación del motor motor del mezclador.

00201 La bomba de baja presión funciona insuficientemente:

- El sensor de luz no recibe suficientes pulsos durante demasiado tiempo.

00401 Molino funciona insuficientemente:

- El software no han recibido pulsos del sensor durante demasiado tiempo.

00402 Molino funciona incorrectamente:

- Si un semiconductor en la placa base tiene un defecto, el molino funciona incorrectamente.

02001 El proceso de llenado tarda demasiado tiempo:

- Si la válvula de entrada de agua estaba abierta durante 20 segundos consecutivos y el flotador no se elevaba.

02002 Llenado 3 veces sin selección:

- Se produce cuando la válvula de entrada magnética se abre 3 veces en un período corto y no se ha seleccionado una bebida, esto indica que hay una fuga en el sistema de agua.

02101 Rotura del sensor de temperatura de la caldera:

- Se produce cuando un NTC mide una resistencia que es más alta de lo normal.

02102 Cortocircuito en el sensor de temperatura de la caldera:

- Se produce cuando un NTC mide una resistencia que es más baja de lo normal.

02201 No se detectan pulsos en el selector de agua:

- El sensor de luz no recibe suficientes pulsos durante demasiado tiempo.

02202 Selector de agua en posición incorrecta:

- El selector de agua caliente no puede encontrar su posición cero.

04301 El sistema de rotación del pistón no se mueve:

- El mecanismo del pistón no está alcanzando la posición deseada.

04401 Medidor de agua no emite pulsos:

- Los pulsos del medidor de flujo no han medido durante un tiempo demasiado largo o cuando ambas bombas de alta presión no funcionan.

10001 Error de e/s general:

- El módulo de e/s está informando de un error..